

CZAKI THERMO-PRODUCT

05-090 Raszyn ul.19 Kwietnia 58
tel. 22 7202302 fax. 22 7202305
handlowy@czaki.pl
www.czaki.pl



Elektroniczny miernik temperatury **EMT-50-N**

Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna



Wersja 13.10



CE

1. Zasady bezpieczeństwa

- przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać niniejszą instrukcję
- zapewnić warunki pracy (zasilanie, wilgotność, temperatura) zgodnie ze specyfikacją
- przyrząd spełnia wymagania normy PN-IEC 1010-1 odnośnie bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych a także wymagania dyrektywy EMC odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej

2. Charakterystyka urządzenia

EMT-50-N jest dwuzakresowym cyfrowym przyrządem przeznaczonym do pomiarów temperatury bezwzględnej, przystosowanym do współpracy z czujnikami termoelektrycznymi typu N wg PN-EN 60584-1. Wynik pomiaru jest liniową funkcją temperatury.

Miernik posiada elektroniczną kompensację temperatury zimnych końców termoelementu.

3. Dane techniczne

wykonanie	rodzaj czujnika	zakres wskazań (°C)
EMT-50-N	N	0 ... 1300

Odczyt cyfrowy LCD (3,5 cyfry)

Dokładność (dla temperatury otoczenia $23\pm 5^{\circ}\text{C}$) $\pm 0,15\%$ zakresu wskazań ± 1 cyfra

Rozdzielczość wskazań:

- dla zakresu 0°C ... $199,9^{\circ}\text{C}$ $0,1^{\circ}\text{C}$

- dla zakresu 0°C ... 1300°C 1°C

Wejście czujnikowe gniazdo miniaturowe PN-EN 50212

Obudowa ABS 131 x 58 x 30 mm (150g)

Stopień ochrony obudowy IP30

Zasilanie bateria 9V IEC 6LR61, 6F22

- żywotność baterii 200 godz. przy baterii alkalicznej

Temperatura pracy $+5^{\circ}\text{C}$... $+40^{\circ}\text{C}$

Wilgotność względna 0 - 80% RH bez kondensacji

Sygnalizacja (komunikaty na wyświetlaczu)

- rozładowanie baterii **LO BAT** albo 

- przekroczenie zakresu czujnika lub jego uszkodzenie  (dla zakresu $0,1^{\circ}\text{C}$)

- uszkodzenie czujnika (dla zakresu 1°C) wskazanie powyżej 1350


4. Opis konstrukcji i obsługa

Obudowa miernika wykonana jest tworzywa sztucznego. Na przedniej ścianie znajduje się włącznik zasilania **ON**, wyłącznik zasilania **OFF**, przycisk zakresu pomiarowego **0,1/1°C** oraz wyświetlacz. Na górnej ścianie zamontowano gniazdo czujnikowe. Z tyłu obudowy, pod przesuwным wieczkiem, znajduje się zasobnik na baterię.

Obsługa miernika

Przyłączyć baterię i włożyć ją do zasobnika. Podłączyć czujnik temperatury. Czujnik musi posiadać znormalizowany wtyk miniaturowy (płaskie końcówki) typ MT-N. Przyciskiem **ON** włączyć zasilanie. Przyciskiem **0,1/1°C** wybrać zakres pomiarowy. Umieścić końcówkę czujnika w obiekcie badanym. Wyświetlacz pokaże temperaturę końca pomiarowego w °C. Przyciskiem **OFF** wyłączyć zasilanie.

Uwagi

- rozładowanie baterii sygnalizowane jest napisem **LO BAT** albo symbolem  na wyświetlaczu
- nie należy użytkować przyrządu z rozładowaną baterią
- po prawidłowej instalacji baterii i przyłączeniu czujnika miernik jest gotowy do pracy
- miernik nie wymaga okresowej konserwacji

Kontrola miernika

 
- zewrzeć zaciski wejścia czujnikowego, miernik powinien pokazywać temperaturę otoczenia

5. Wyposażenie

- miernik, bateria 9V, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Wyposażenie dodatkowe

Do współpracy z miernikiem temperatury EMT-50-N oferujemy przykładowe typy czujników temperatury wyposażone we wtyk MT-N (katalog czujników dostępny jest na www.czaki.pl):



6. Karta gwarancyjna

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie www.czaki.pl

Numer fabryczny 180003	Kontrola techniczna
Data sprzedaży	Punkt sprzedaży